

<b>KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-51</b>	<b>Apdares darbi</b>	<b>Datums 2007-10-02</b>	
		<b>Versija 1</b>	
	<b>Tapsētāju darbi</b>	<b>Izstrādāja Nikolajs Zaičenko</b>	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Tapsētāju darbiem sagatavām pamatnēm jāatbilst šādām prasībām:
1.1.1.	- virsmām jābūt nolīdzinātām, tām nedrīkst būt rauļņiem;
1.1.2.	- virsmas plaisām jābūt nogruntētām, aizšpakteletām vismaz 2 mm dziļumā, kā arī noslīpētām;
1.1.3.	- dobumiem, kā arī nelīdzenumiem jābūt izslīpētiem;
1.1.4.	- apmestām virsmām nedrīkst būt noslāņošanas, rīvējinstrumentu zīmēm [nospietumiem], kā arī javas notecējumiem;
1.2.	Tapešu krāsojuma tonim jābūt vienmērīgām, bez pleķiem, krāsas strēmelēm, kontrastieslēgumiem.
1.3.	Alumīnija stūrīši ģipškartona virsmām iestrādāti Uniflott špakteļtepē, kas savukārt uznesta uz stūriem. Nav pieļaujama alumīnija stūrīšu stiprināšana ar metāla skavām, kā arī stūrīšu piestiprināšana ģipškartona virsmām ar Uniflott špakteļtepes uzvešanu uz tiem no virspuses.
1.4.	Špakteļtepiem nedrīkst pārsniegt instrukcijās norādīto.
1.5.	Tapsētāju darbu veikšana ir pieļaujama pie apkārtējās vides gaisa temperatūras, kā arī apdarāmo virsmu temperatūras ne zemākas kā + 10°C, pie relatīvā mitruma telpās līdz 60 %. Šādi apstākļi jāuztur nepārtraukti vismaz 2 dienas pirms un līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
1.6.	Veicot tapsētāju darbus telpās līdz tapešu pilnas izžūšanas nav pieļaujams caurvējš, kā arī tiešas saules staru iedarbības. Telpās jānodrošina nemainīgs mitruma režīms. Gaisa temperatūrai tapešu žāvēšanas laikā nedrīkst būt lielāka kā 23°C.
1.7.	Telpās, kurās tiks veikti tapsētāju darbi ir jāpaveic griestu krāsošanas darbi, kā arī visi citi darbi, kas var veicināt tapešu notraipīšanu.
1.8.	Pieļaujama virsmu mitrums, kas paredzētas aplīmēšanai ar tapetēm, veicot tapsētāju darbus, nedrīkst būt lielāks par 8 %.
1.9.	Aplīmējamām ar tapetēm virsmām nedrīkst būt ar nobalsinātām.
1.10.	Tapsēšanu drīkst veikt pēc gruntējuma krāsas pilnas izžūšanas.
1.11.	Līmes kārtā jāklāj vienmērīgām, nepārtrauktām kārtām, bez izlaidumiem un notecējumiem. Papildus līmes kārtā nepieciešams uzklāt pa logu un durvju ailu perimetru, pa kontūrām, kā arī apdarāmas virsmas kaktos 75 – 80 mm platu joslu veidā līdz līmes pamatkārta sāk sabiezēties.
1.12.	Tapešu lokšņu pielīmēšana jāveic pēc lokšņu uzbriešanas un piesūcināšanas ar līmi.
1.13.	Vienas tapešu loksnes pārklājuma uz otru biežumam jābūt vienmērīgam gan visā tapešu loksnes augstumā/garumā, gan vienādam ar citu tapešu lokšņu pārklājumiem. Biezumu nosaka atkarībā no tapešu veida.
1.14.	Līmējot tapešu loksnes bez pārklājumiem, starp tiem nedrīkst būt atstarpēm.
1.15.	Telpu kaktos un stūros vienā no pusēm loksne jāpārklāj ne vairāk kā 10 – 15 cm.
1.16.	Veicot tapešu lokšņu līmēšanu ar pārklājumiem, līmēšana jāskaid virzienā no logu ailēm.
1.17.	Līmes traipi jāizņem nekavējoties.
1.18.	Nav pieļaujama gaisa burbuļu, traipu, kā arī citu netīrumu veidošanās, tapešu gabaliņu pielīmēšana tapešu sloksnēm, atslāņošanas.
1.19.	Tapsētāju darbu pieņemšana notiek tikai pēc aplīmēto ar tapetēm virsmu žāvēšanas.
1.20.	Tapsētāju darbu kvalitātei ir jāatbilst šādām prasībām:
1.20.1.	- visām sloksnēm jābūt vienādi krāsai un tonim;
1.20.2.	- zīmējumu piedzišanai tapešu sloksņu sadurvietās jābūt precīzai;
1.20.3.	- tapešu sloksņu savienojumiem, kas salīmēti ar pārlaidumu, ir jābūt virzītiem logu ailēm
1.20.4.	- tapešu sloksņu savienojumiem, kas salīmēti sadurā, nedrīkst būt redzamiem 3 m attālumā;
1.20.5.	- nav pieļaujama tapešu sloksņu savienojumu novirze no vertikāles/horizontāles;
1.20.6.	- nav pieļaujama grīdlīstu, kleidu, rozešu, slēdžu utml. aizlīmēšana ar tapetēm.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*					
Kontrolējamās operācijas	Operacionālā kontrole			Pieņemšanas kontrole		
Kontroles priekšmets	Virsmas sagatavošana tapstējāju darbiem	Virsmu atīršana, špaktelešana, slīpšana, gruntēšana	Sagatavoto virsmu aplīmēšana ar tapetēm. Tapstējāju darbu kvalitātes līmenis	Slokšņu krāsa, tonis, zīmējumu piedzīšana savienojumu vietās	Slokšņu savienojums, savienojumu vertikālītāte, horizontālītāte	Pielīmēšanas kvalitāte, pieklāvums aļmalām, grīdfīstēm, kleidām
Kontroles paņēmiens	Vizuāli un mērot					
Kontroles termiņi	Veicot virsmu sagatavošanu	Veicot virsmu aplīmēšanu			Pēc virsmu aplīmēšanas un žāvēšanas	
Piesaucama persona veicot pārbaudi						
Segtie darbi (ja +- jāsastāda SDPA)		+		Akts ar tapetēm katrai telpai vai sienām		

\* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem